

SAMMANFATTNING

Under ett sjöräddningsuppdrag närmade sig KBV 428 ett grundstött fritidsfartyg. När farten skulle sänkas genom backmanöver uteblev den förväntade effekten och KBV 428, som är en vattenjetdriven beredskapsbåt, grundstötte och fastnade. I samband med detta kom överspolande sjöar att snabbt vattenfylla båten, som således stod hårt på. Besättningen vadade i land, och assisterade samtidigt fritidsbåtens två personer att ta sig till fast mark. Samtliga evakuerades strax därefter med helikopter.

Utredningen visar att KBV 428 varit något tyngre än beräknat vilket bidragit till att båten vattenfylldts snabbt. Den ökade vikten beror emellertid inte på att de vattentäta sektionerna i skrovet förlorat sin funktion, utan snarare på en omfattande mängd utrustning. Den direkta orsaken till att backmanövern uteblev är att en ställmotor skadats. Detta i sin tur har kunnat inträffa då överbelastningsskydd för denna saknats och att den därför kunnat arbeta med större krafter än systemet tålde samt att de olika komponenterna i framdriftssystemet inte fungerat optimalt tillsammans.

Händelsen utgör en av många liknande händelser, och Kustbevakningen har därför beslutat att ersätta båttypen helt och hållet.

Säkerhetsrekommendationer

Mot bakgrund av de åtgärder som KBV vidtagit finner haverikommissionen inte något skäl att lämna någon säkerhetsrekommendation.