

SAMMANFATTNING

Den 2 november 2021 arbetade två personer vid en överfallsdamm på Vojmån i Vilhelmina. För arbetet användes en mindre arbetsbåt med utombordsmotor. I samband med att arbetet skulle avslutas för dagen korsade personerna Vojmån med båten en sista gång. Under överfarten kom båten för nära överfallsdammen och propellern till motorn slog i fördämningens krön varpå båten med personerna välte och fördes, av den starka strömmen, över krönet på fördämningen och ner i Gubbseleforsen.

En av personerna i arbetsbåten lyckades ta sig till strandkanten och larmade. Den andra personen fördes bort av strömmen. Den saknade personen hittades avliden den 29 maj 2022. Båten återfanns på Volgsjön nedströms forsen. Den hade ådragit sig kraftigare strukturella skador. Personerna i båten använde inte flytvästar och saknade också annan skyddsutrustning som var anpassad för arbete i strömmande vatten och rådande temperatur.

Olyckan kunde inträffa därför att riskerna med att genomföra det aktuella arbetet i ett vattendrag med starka strömmar och låg temperatur underskattades. Detta ledde till att arbetet utfördes utan att tillräckliga förebyggande åtgärder vidtogs.

Bakomliggande faktorer är otillräckligt systematiskt arbetsmiljöarbete, avsaknad av både uppföljning från uppdragsgivaren och ändamålsenlig tillsyn, vilket sammantaget har bidragit till en alltför låg säkerhetsnivå. Dessutom kan avsaknad av uttryckliga regelkrav på personlig säkerhetsutrustning ombord ha bidragit.

SÄKERHETSREKOMMENDATIONER

Eftersom frågan om uttryckliga krav på personlig skyddsutrustning i form av flythjälpmedel behöver beredas djupare än vad som gjorts i denna rapport avstår SHK från att utfärda någon rekommendation i det avseendet (se avsnitt 3.6). Inte heller utfärdas någon rekommendation till Aqua Support eftersom företaget vidtagit relevanta åtgärder. SHK utfärdar dock följande säkerhetsrekommendationer till följd av händelsen.

Vattenfall Vattenkraft AB rekommenderas att:

- Tillse att uppföljning av Vattenfalls egna krav på säkerhetsstandard hos underentreprenörer genomförs (se avsnitt 3.4). *(RS 2022:08 R1)*

Arbetsmiljöverket rekommenderas att:

- Utredda under vilka förutsättningar en mer övergripande tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet kan initieras, utifrån brister som identifierats vid riktade inspektioner hos en verksamhetsutövare. (se avsnitt 3.5). *(RS 2022:08 R2)*